







DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN



DATA BASE DRAINASE TAHUN 2017

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

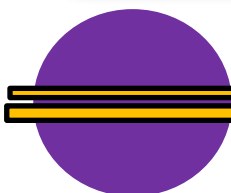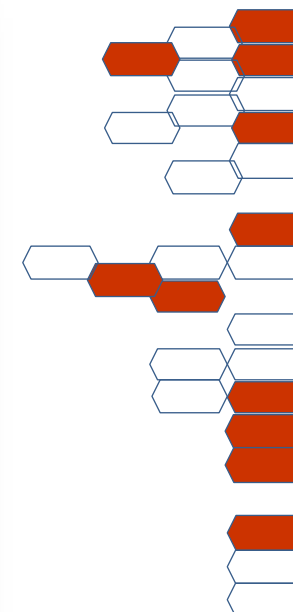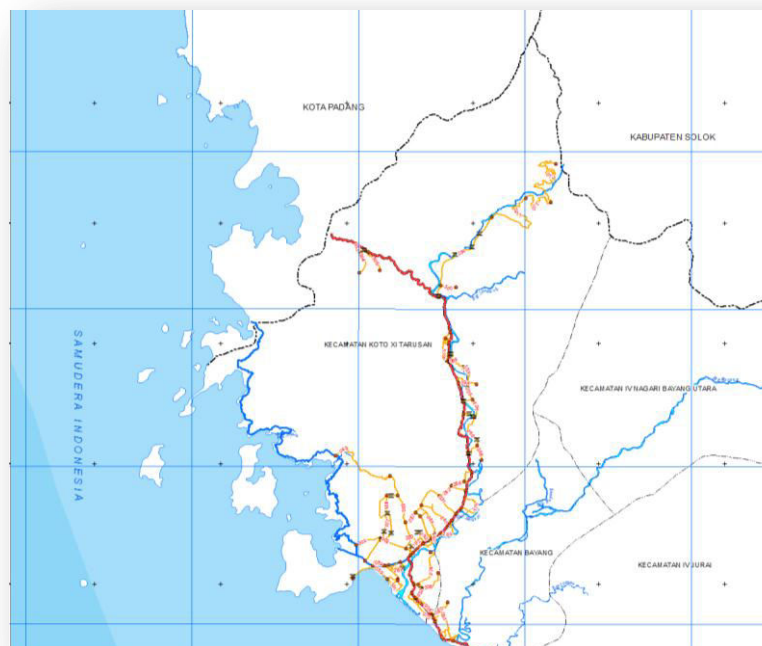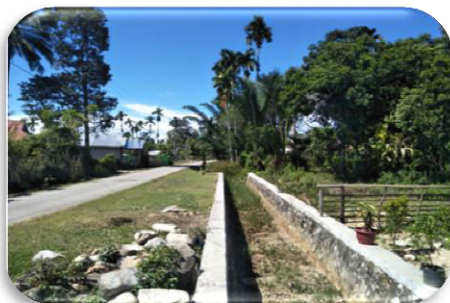

**TABEL REKAPITULASI
DATA BASE DRAINASE KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017**

DATA UMUM DRAINASE				DATA TEKNIS DRAINASE							KONSTRUKSI DRAINASE	FUNGSI SKUNDER/ PRIMER	DAERAH BUANGAN	JENIS GANGGUAN
NO	NAGARI	KAMPUNG	DRAINASE	KORDINAT			PANJANG	DIMENSI						
				PANGKAL	TENGAH	UJUNG		TINGGI	ATAS	BAWAH				
1	KAPUH	APA JAYA	DRAINASE KAPUH	-1° 16'54,93259" ,100° 29'18,40942"			1.214.00	0.80	2.60	2.00	Saluran Tanah	Primer	Laut	Air tidak lancar dan sering terjadi bajir
					-1° 17'3,47554" ,100° 29'9,411"			1.50	3.00	2.50	Pasangan Batu Kali			
						-1° 17' 19,55623" ,100° 28' 59,45369"		1.00	4.00	3.00	Saluran Tanah			
2	KAPUH	KAMPUNG MELAYU	DRAINASE LABUAH	-1° 16'38,49215" ,100° 29'6,74038"			728.00	1.10	3.20	2.60	Saluran Tanah	Primer	Kesawah	Banjir
					-1° 16'48,61618" ,100° 28'57,6962"			0.90	3.40	2.80	Saluran Tanah			
						-1° 16'53,75453" ,100° 28'54,23531"		0.60	0.80	0.50	Saluran Tanah			
3	KAPUH	GURUN JAYA	DRAINASE GURUN JAYA	-1° 16'39,05141" ,100° 29'2,09008"			1.591.00	0.70	3.50	3.00	Saluran Tanah	Skunder	Dainase Sabai Nan Aluih	Normalisasi
					-1° 16'19,32388 ,100°28'37,0983"			1.10	3.00	2.00	Saluran Tanah			
						-1° 16'6,18632" ,100° 28'38,32417"		0.90	2.20	3.30	Saluran Tanah			
4	KAPUH UTARA	SUNGAI TALANG	DRAINASE SUNGAI LANDAI	-1° 16'8,80925" ,100° 28' 50,34227"			995.00	1.40	4.00	2.00	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Banjir
					-1° 16'6,18251" ,100° 28' 38,27395"			1.50	4.50	2.50	Saluran Tanah			
						-1° 16' 8,67482" ,100° 28' 22,8693"		0.80	3.00	2.00	Saluran Tanah			
5	KAPUH UTARA	SUNGAI TALANG	DRAINASE SUNGAI TALANG	-1° 15' 30,10892" ,100° 28' 55,40005"			2.104.00	0.50	1.00	0.70	Saluran Tanah	Skunder	Drainase Air Landai	Banjir
					-1° 15'50,76533" ,100° 28'46,68722"			1.28	4.00	2.00	Saluran Tanah			
						-1° 16' 6,16595" ,100° 28' 38,40042"		1.20	4.00	2.50	Saluran Tanah			
6	KAPUH UTARA	SAWA LIEAK	DRAINASE UBO PACAH	-1° 15' 44,7453" ,100° 28' 23,77952"			473.00	0.55	0.60	0.40	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Normalisasi Saluran
					-1° 15' 52,75703" ,100° 28' 20,66099"			0.70	1.50	1.00	Saluran Tanah			
						-1° 15' 53,38091" ,100° 28' 17,07337"		1.50	2.50	2.00	Saluran Tanah			
7	JINANG KAMPUNG PANSUR	JINANG	DRAINASE MARANTIH	-1° 15' 1,60441" ,100° 28' 1,50798"			1.753.00	0.80	3.00	2.00	Saluran Tanah	Skunder	Drainase Koto	Banjir
					-1° 14' 51,76867" ,100° 27' 30,14042"			1.40	6.00	4.00	Saluran Tanah			
						-1° 15' 7,92216" ,100° 28' 8,32076"		1.30	6.00	4.00	Saluran Tanah			

8	JINANG KAMPUNG PANSUR	JINANG	DRAINASE JINANG KOTO	-1° 14' 57,822" ,100° 28' 3,80665"				0.00	0.00	0.00	Saluran Tanah	Skunder	Dainase Paraku Koto	Sering Banjir
					-1° 15' 11,74039 ,100° 28' 8,37689"		670.00	0.90	1.50	1.30	Pasangan Batu			
						-1° 15' 15,55178" ,100° 28' 8,32076"		0.90	2.10	1.40	Saluran Tanah			
9	JINANG KAMPUNG PANSUR	JINANG	DRAINASE KOTO	-1° 15' 11,03555" ,100° 27' 58,7218"				1.30	6.00	2.00	Saluran Tanah	Primer	Tambang Laut	Banjir
					-1° 15' 9,95605" ,100° 27' 15,64686"		5.076.00	1.20	10.00	2.50	Saluran Tanah			
						-1° 15' 43,03631" ,100° 26' 29,7015"		2.00	20.00	15.00	Saluran Tanah			
10	JINANG KAMPUNG PANSUR	JINANG	DRAINASE PARAKU KOTO	-1° 15' 11,33644" ,100° 27' 59,80604"				1.20	4.00	3.00	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Air tidak lancar dan sering terjadi bajir
					-1° 15' 13,68216" ,100° 28' 5,7423"		670.00	1.00	1.80	1.50	Saluran Tanah			
						-1° 15' 20,084" ,100° 28' 14,40926"		1.00	6.00	4.00	Saluran Tanah			
11	PULAU KARAM	KARANG TANGAH	DRAINASE KALUMPANG	-1° 15' 34,83742" ,100° 27' 31,97182"				0.50	0.80	1.40	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Normalisasi
					-1° 15' 41,75186" ,100° 27' 36,07168"		1.482.00	0.90	1.40	1.20	Pasangan Batu Kali			
						-1° 16' 8,07344 ,100° 27' 59,8451"		1.10	8.00	6.50	Saluran Tanah			
12	SETARA NANGGALO	TELUK RAYA	DRAINASE TELUK RAYA	-1° 14' 42,12103" ,100° 27' 57,57228"				1.20	3.50	2.50	Saluran Tanah	Primer	Drainase Air Sei Tawar	Banjir
					-1° 14' 31,07936" ,100° 27' 31,75427"		1.926.00	0.70	5.00	4.00	Saluran Tanah			
						-1° 14' 24,07855" ,100° 27' 22,44722"		1.30	6.00	4.00	Saluran Tanah			
13	SETARA NANGGALO	SUBARANG SAWAH	DRAINASE SD. 1	-1° 14' 19,9212" ,100° 27' 39,85423"				0.87	2.00	1.60	Saluran Tanah	Skunder	Drainase Teluk Raya & Drainase BW	Normalisasi
					-1° 14' 26,21864 ,100° 27' 33,50358"		438.00	0.80	4.50	2.80	Saluran Tanah			
						-1° 14' 30,68383" ,100° 27' 30,81308"		0.80	1.20	0.80	Saluran Tanah			
14	SETARA NANGGALO	SUBARANG SAWAH	DRAINASE SD. 2	-1° 14' 19,9212" ,100° 27' 39,85423"				0.07	2.00	1.60	Pasangan Batu	Skunder	Drainase BW	Banjir
					-1° 14' 17,23589" ,100° 27' 42,44519"		157.00	0.50	3.20	2.80	Saluran Tanah			
						-1° 14' 16,40688" ,100° 27' 43,20014"		0.70	3.50	3.00	Saluran Tanah			
15	SETARA NANGGALO	SUBARANG SAWAH	DRAINASE BW	-1° 14' 18,42821" ,100° 27' 54,07211"				0.50	3.20	2.00	Saluran Tanah	Primer	Drainase Air Sei Tawar	Air tidak lancar dan sering terjadi bajir
					-1° 14' 16,35083" ,100° 27' 42,988"		1.085.00	0.60	3.50	2.50	Saluran Tanah			
						-1° 14' 12,36142" ,100° 27' 24,74906"		1.30	5.50	5.00	Saluran Tanah			

16	SETARA NANGGALO	SUBARANG SAWAH	DRAINASE SIMPANG TUGU	-1° 13' 44,26226" 100° 28' 5,49685"				0.80	4.10	3.00	Saluran Tanah	Skunder	Drainase BW	Air tidak lancar
						1.220.00								
					-1° 14' 15,81637" ,100° 27' 43,90844"			1.40	2.10	1.50	Saluran Tanah			
17	SETARA NANGGALO	SEI TAWAR	DRAINASE ANAK AIR BATU LICIN	-1° 12' 58,30222" 100° 27' 24,02352"				1.50	5.50	4.70	Saluran Tanah	Primer	Drainase Sei Tawar	Banjir
				-1° 12' 59,49137" 100° 27' 36,31928"		630.00		2.50	3.60	2.20	Saluran Tanah			
					-1° 12' 59,33099" ,100° 27' 43,18366"			3.00	3.30	1.50	Saluran Tanah			
18	SETARA NANGGALO	SEI. TAWAR	DRAINASE MASJID	-1° 12' 59,23894" 100° 27' 54,95706"				1.20	1.50	0.80	Saluran Tanah	Skunder	Dainase Sei Tawar	Air Tidak Lancar
				-1° 12' 59,20931 100° 27' 49,01504"		365.00		1.00	1.70	1.10	Saluran Tanah			
					-1° 12' 59,39212" ,100° 27' 43,3269"			2.00	2.00	1.20	Saluran Tanah			
19	NANGGALO	KP. TANJUNG	DRAINASE KP. TANJUNG	-1° 14'49,68154" 100° 28'16,47595"				0.40	4.00	3.30	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Air tidak lancar dan sering terjadi bajir
					-1° 14'57,65939" ,100° 28'14,71782"	681.00		0.80	4.00	2.00	Saluran Tanah			
					-1° 15' 7,37388" ,100° 28'21,24811"			1.60	5.00	4.30	Saluran Tanah			
20	NANGGALO	NANGGALO LUA	DRAINASE SAMPING KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	-1° 14' 38,7389" 100° 28' 39,4689"				0.50	0.90	0.70	Pasangan Batu	Primer	Batang Tarusan	Banjir
					-1° 14' 43,98356" 100° 28'40,06582"	282.00		0.80	1.00	0.80	Pasangan Batu			
					-1° 14'46,29073" ,100° 28'40,36368"			0.80	1.10	0.80	Pasangan Batu			
21	BATU HAMPA	BATU HAMPA KP. PARAK BT. PATAH	DRAINASE SW. LAWE	-1° 13'12,39434" 100° 28' 47,79145"				0.80	1.20	1.00	Saluran Tanah	Skunder	Dainase Batu Hampa	Banjir
					-1° 13' 54,25262 100°29' 28,478"	3.049.00		0.80	2.80	2.00	Saluran Tanah			
					-1° 14' 21,80666" ,100° 29' 10,29149"			1.20	2.50	2.00	Saluran Tanah			
22	BATU HAMPA	BATU PATAH	DRAINASE BATU HAMPA	-1° 13' 26,48561" 100° 28'36,61093"				0.60	1.30	1.00	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Banjir
					-1° 14' 6,43639" ,100° 29' 6,86548"	2.642.00		0.90	2.50	1.00	Saluran Tanah			
					-1° 14'28,25545" ,100° 29' 8,02198"			1.00	6.20	5.40	Saluran Tanah			
23	BATU HAMPA	BATU PATAH	DRAINASE BANDA GADANG	-1° 13' 35,46322" 100° 28' 32,68567"				0.70	2.50	2.00	Saluran Tanah	Sekunder	Drainase Banda Gadang	Banjir
					-1° 14'4,26782" ,100° 28'48,15768"	3.634.00		0.90	4.50	2.00	Saluran Tanah			
					-1° 15' 0,74074" ,100° 28' 28,39706"			1.00	1.00	8.50	Saluran Tanah			
24	SETARA NANGGALO	SEI. TAWAR	DRAINASE SEI. TAWAR I (BATU MARIAN)	-1° 13' 9,50866" 100° 27' 34,27211"				0.40	1.00	0.60	Saluran Tanah	Primer	Laut	Banjir
					-1° 13' 16,48132" 100° 27'33,65759"	783.00		1.70	3.00	2.00	Saluran Tanah			
					-1° 13' 34,361" ,100° 27' 36,71132"			2.50	5.00	1.50	Saluran Tanah			

25	SETARA NANGGALO	SEI TAWAR	DRAINASE PELITA JAYA	-1° 13' 34,68338" 100° 27' 36,95227"				1.00	3.00	1.80	Saluran Tanah						sering terjadi runtuhan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
					-1° 13' 50,4957" ,100° 27'41,90692"		1.321.00	1.00	3.00	2.00	Saluran Tanah	Primer	Air Sei. Tawar				
						-1° 14' 15,73966" ,100° 27'43,36456"		2.20	5.00	1.00	Saluran Tanah						
26	DUKU	KP. TANGAH	DRAINASE AIA KACIAK	-1° 12'29,13138" 100° 29' 46,08175"				1.40	3.00	1.50	Saluran Tanah						sering terjadi runtuhan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
					-1° 12' 35,3654" ,100° 30' 2,48602"		1.378.00	1.60	9.50	3.60	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan				
						-1° 12'32,40576" ,100° 30'19,70557"		2.50	8.70	4.20	Saluran Tanah						
27	DUKU	BETENG	DRAINASE BANCAH	-1° 13' 0,90869" 100° 30' 5,61492"				0.40	0.85	0.50	Saluran Tanah						
					-1° 13' 7,25131" ,100° 30'12,56915"		1.363.00	0.45	0.87	0.50	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan				Banjir
						-1° 13' 32.43472" ,100° 30' 4,03535"		1.20	3.10	1.20	Saluran Tanah						
28	DUKU	KOTO LUAR	RAINASE DURIAN GELANGGANG	-1° 13' 15,68057" 100° 29' 59,45759"				0.40	0.60	0.30	Saluran Tanah						sering terjadi runtuhan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
					-1° 13' 22,00238" 100° 30' 2,209"		508.00	0.90	2.80	1.20	Saluran Tanah	Skunder	Drainase Bancah				
						-1° 13' 29,19756" ,100° 30' 4,99525"		3.60	8.50	2.20	Saluran Tanah						
29	DUKU	KOTO LUAR	PADANG JAMBU	-1° 13' 10.80404" 100° 29' 50,55112"				3.00	3.00	1.00	Saluran Tanah						
					-1° 13' 20.18201" 100° 29' 51,23152"		639.00	3.40	7.60	2.20	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan				Banjir
						-1° 13' 28,54661" ,100° 29' 58,66415"		3.40	6.20	2.00	Saluran Tanah						
30	DUKU	CUMATEH	DRAINASE SIMAUNG	-1° 12' 48,68611" 100° 29' 4,22833"				1.10	4.60	2.30	Saluran Tanah						sering terjadi runtuhan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
					-1° 13' 19,39904" 100°29' 28,56811"		2.157.00	2.60	6.80	4.70	Saluran Tanah	Primer	BT. Tarusan				
						-1° 13' 32,88392" ,100° 29' 49,76275"		4.80	11.20	4.50	Saluran Tanah						
31	DUKU	CUMATEH	DRAINASE SURAU MUNGGU	-1° 13' 35,47963" 100° 29' 42,55984"				0.80	1.40	0.70	Saluran Tanah						sering terjadi runtuhan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
							184.00					Primer	Batang Tarusan				
						-1° 13' 38,44463" 100° 29' 47,05105"		1.00	2.00	1.30	Saluran Tanah						
32	MANDEH	KP. BARU	DRAINASE KP. BARU	-1° 11' 34,9201" 100° 25' 54,92561"			187.00	-	-	-	Saluran Tanah						
					-1° 11' 38,04889" 100° 25' 56,6629"			-	-	-	Saluran Tanah	Primer	Batang Mandeh				Terjadinya genangan air pasang
						-1° 11' 40,15777" ,100° 25' 57,63616"		-	-	-	Saluran Tanah						

33	MANDEH	KP. BARU	DRAINASE SUALANG	-1° 11' 26,26267" ,100° 26' 0,7035"				1.40	4.00	5.00	Saluran Tanah	Primer	Laut	Terjadinya genangan air pasang
					-1° 11' 30,88169" ,100° 25' 54,86185"	981.00		1.50	7.00	6.00	Saluran Tanah			
					-1° 11' 31,69144" ,100° 25' 45,45721"			1.80	8.00	6.00	Saluran Tanah			
34	SUNGAI NYALO	MUDIAK AIA	DRAINASE MUDIA AIA	-1° 10' 44,70702" ,100° 24' 21,57466"				1.80	1.20	0.80	Saluran Tanah	Primer	BT. Tarusan	Terjadinya genangan air pasang
					-1° 10' 44,75316" ,100° 24' 23,40464"	240.00		1.40	7.00	5.00	Saluran Tanah			
					-1° 10' 48,5153" ,100° 24' 22,66092"			1.80	12.00	10.00	Saluran Tanah			
35	SUNGAI NYALO	SUNGAI NYALO	DRAINASE SUNGAI NYALO I	-1° 10' 41,31325" ,100° 24' 16,11749"				0.80	2.50	1.50	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Terjadinya genangan air pasang
					-1° 10' 45,95783" ,100° 24' 17,97552"	212.00		1.00	9.50	9.00	Saluran Tanah			
					-1° 10' 47,11303" ,100° 24' 18,06574"			0.40	12.00	10.00	Saluran Tanah			
36	SUNGAI NYALO	SUNGAI NYALO	DRAINASE SUNGAI NYALO II	-1° 10' 41,27894" ,100° 24' 12,48797"				1.30	3.00	1.50	Saluran Tanah	Primer	Batang Sungai Nyalo	Terjadinya genangan air pasang
					-1° 10' 44,19379" ,100° 24' 11,65187"	206.00		0.60	0.50	0.30	Saluran Tanah			
					-1° 10' 46,61357" ,100° 24' 12,70991"			1.30	3.50	2.00	Saluran Tanah			
37	KAMPUNG BARU KORONG NAN IV	KAMPUNG BARU	DRAINASE KAMPUNG BARU	1° 5' 1.67"S 100° 29' 31.42"T"				0.40	0.80	0.40	Tanah	Primer	Laut	sering terjadi runtuhan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
					1° 4' 59.83"S 100° 29' 25.65"T"	500.00		0.50	0.80	0.50	Pas. Batu			
					1° 5' 1.11"S 100° 29' 17.61"T"			1.20	1.40	0.80	Tanah			
38	KAMPUNG BARU KORONG NAN IV	KAMPUNG BARU	DRAINASE JALAN DESA SUNGAI LUNDANG	1° 5' 36.78"S 100° 29' 15.30"T"				0.70	0.70	0.50	Tanah	Primer	Laut	Sering terjadi runtuhan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
					1° 5' 33.16" 100° 29' 18.43""	222.00		0.30	0.60	0.60	Tanah			
					1° 5' 33.15" 100° 29' 18.47""			0.90	0.70	0.50	Tanah			
39	KAMPUNG BARU KORONG NAN IV	KAMPUNG BARU	DRAINASE SUNGAI LUNDANG	1° 6' 11.25"S 100° 29' 10.31"T"				0.50	0.70	0.50	Tanah	Primer	Laut	Sering terjadi runtuhan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
					1° 6' 5.79"S 100° 29' 10.74"T"	400.00		0.50	0.70	0.50	Pas. Batu			
					1° 6' 5.79"S 100° 29' 10.74"T"			0.70	0.70	0.70	Tanah			
40	DUKU UTARA	KP. DALAM PASA MINGGU	KAMPUNG DALAM	1° 12' 16.13"S 100° 30' 16.97"T"				1.00	1.20	0.80	Tanah	Primer	Sungai air Mati	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 12' 29.09"S 100° 30' 12.82"T"	816.00		0.50	0.80	0.80	Tanah			
					1° 12' 33.26"S 100° 30' 18.41"T"			3.00	6.00	5.00	Tanah			

41	TARATAK SUNGAI LUNDANG	TARATAK KAPALO KOTO	DRAINASE KAPALO KOTO	1° 4'0.35"S 100°30'36.85"T"				0.40	0.70	0.50	Tanah	Primer	Sungai	Saluran Buang Drainase Kecil Curah hujan tinggi terjadi kenangan diperkampungan Masyarakat
					1° 3'59.78"S 100°30'36.60"T"	55.00		0.60	0.90	0.70	Tanah			
					1° 3'58.79"S 100°30'36.18"T"			0.50	0.70	0.50	Tanah			
42	TARATAK SUNGAI LUNDANG	TARATAK	DRAINASE TARATAK	1° 4'4.40"S 100°30'37.07"T"				1.10	0.60	0.40	Tanah	Skunder	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung karena Drainase belum ada
					1° 4'5.03"S 100°30'36.13"T"	116.00		1.20	0.60	0.50	Tanah			
					1° 4'6.55"S 100°30'34.07"T"			0.60	0.70	0.50	Tanah			
43	BARUNG-BARUNG BELANTAI TIMUR	KOTO PANJANG	DRAINASE KOTO PANJANG	1° 8'6.44"S 100°29'44.43"T"				2.50	4.00	2.30	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 8'6.76"S 100°29'42.13"T"	160.00		1.00	1.60	1.10	Tanah			
					1° 8'6.20"S 100°29'39.66"T"			2.60	5.00	2.70	Tanah			
44	BARUNG-BARUNG BELANTAI SELATAN	KOTO PULAI	DRAINASE KOTO PULAI	1°10'17.77"S 100°30'0.86"T"				0.60	0.90	0.60	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1°10'24.15"S 100°30'5.01"T"	435.00		0.50	0.70	0.70	Tanah			
					1°10'28.29"S 100°30'6.61"T"			1.20	1.20	1.50	Tanah			
45	BARUNG-BARUNG BELANTAI SELATAN	SEI CANGKIR	DRAINASE SEI CANGKIR	1° 9'40.22"S 100°30'16.30"T"				1.00	1.60	1.20	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 9'45.55"S 100°30'14.44"T"	410.00		1.00	8.00	0.70	Tanah			
					1° 9'52.39"S 100°30'14.23"T"			0.00	0.00	0.00	Tanah			
46	BARUNG-BARUNG BELANTAI TENGAH	RANAH TALAWI	DRAINASE RANAH TALAWI	1° 8'51.50"S 100°29'44.06"T"				1.50	4.00	2.50	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 8'51.51"S 100°29'44.06"T"	950.00		2.50	4.00	2.20	Tanah			
					1° 9'18.58"S 100°29'55.19"T"			0.70	1.00	0.60	Tanah			
47	BARUNG-BARUNG BELANTAI TENGAH	SEI TANUK	DRAINASE SEI TANUK	1° 8'51.50"S 100°29'44.06"T"				1.50	4.00	2.50	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 8'51.51"S 100°29'44.06"T"	332.00		2.50	4.00	2.20	Tanah			
					1° 9'18.58"S 100°29'55.19"T"			0.70	1.00	0.60	Tanah			
48	SIGUNTUR	KOTO	DRAINASE AIR KACIK	1° 4'46.75"S 100°26'43.77"T"				2.50	5.00	3.50	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 4'44.37"S 100°26'46.88"T"	943.00		1.20	3.50	2.70	Tanah			
					1° 4'42.78"S 100°26'52.18"T"			2.00	5.00	3.00	Tanah			

49	SIGUNTUR TUA	SIGUNTUR TUO	DRAINASE AIR BANCAH	1° 5'26.20"S 100°28'0.00"T"				0.90	1.80	1.20	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 5'24.91"S 100°28'0.72"T"		106.00	1.10	1.00	0.60	Tanah			
						1° 5'23.51"S 100°28'1.83"T"		1.20	3.00	2.00	Tanah			
50	SIGUNTUR	JIRAT	DRAINASE AIR SARIK	1° 4'32.55"S 100°26'51.41"T"				1.30	1.50	0.80	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 4'35.43"S 100°26'50.77"T"		195.00	1.60	3.50	2.00	Tanah			
						1° 4'36.78"S 100°26'49.57"T"		1.40	3.20	2.20	Tanah			
51	SIGUNTUR TUA	SIGUNTUR TUO	DRAINASE KAMPUNG TARANDAM	1° 5'30.35"S 100°28'14.88"T"								Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 5'28.20"S 100°28'15.55"T"		385.00	Bukit	1.20	0.60	Tanah			
						1° 5'23.67"S 100°28'15.31"T"		3.60	4.00	0.80	Pasangan Sebelah			
52	SIGUNTUR TUA	SIGUNTUR TUO	DRAINASE LUBUK PIMPIANG	1° 5'33.57"S 100°28'4.47"T"				0.20	0.40	0.30	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 5'32.36"S 100°28'5.92"T"		197.00	0.30	0.60	0.40	Tanah			
						1° 5'28.09"S 100°28'6.48"T"		1.10	1.60	1.10	Tanah			
53	DUKU UTARA	KAMPUNG TANJUNG	DRAINASE KAMPUNG TANJUNG	1°11'17.68"S 100°30'29.08"T"				1.50	4.20	2.20	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1°11'37.09"S 100°30'28.97"T"		2.450.00	0.60	1.10	0.70	Tanah			
						1°12'20.28"S 100°30'32.34"T"		1.10	1.40	7.00	Tanah			
54	BARUNG-BARUNG BELANTAI	PASAR	AIR LANDAI	1° 6'2.22"S 100°29'12.01"T"				1.30	2.40	1.80	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
					1° 6'5.79"S 100°29'10.74"T"		1.015.00	1.00	1.30	0.80	Tanah			
						1° 6'11.25"S 100°29'10.31"T"		1.40	2.00	1.30	Tanah			
JUMLAH							52.711.00							



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 37
NAMA NAGARI : Kampung Baru Korong Nan IV
NAMA KAMPUNG : Kampung Baru (Desa Baru)
NAMA DRAINASE : Drainase Kampung Baru

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Sekunder / Primer			
					Atas					Bawah
1° 5'1.67"S 100°29'31.42"T				0.80	0.80	1.40	Tanah	Primer	Laut	sering terjadi runtutan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
	1° 4'59.83"S 100°29'25.65"T		500.00	0.80	0.50	1.20	Pas. Batu			
		1° 5'1.11"S 100°29'17.61"T		0.80	5.00	0.80	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Saluran Sempit dan Dangkal akibat sedimen dan semak		Saluran Sempit dan Dangkal akibat sedimen dan semak		Saluran tertutup semak Dimensi saluran tidak beraturan		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 38
NAMA NAGARI : Kampung Baru Korong Nan IV
NAMA KAMPUNG : Kampung Baru (Desa Baru)
NAMA DRAINASE : Drainase Jalan Desa Sungai Lundang

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas	Bawah				
1° 5'36.78"S 100°29'15.30"T			222.00	0.70	0.70	2.50	Tanah	Primer	Laut	sering terjadi runtuhn tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
	1° 5'33.16" 100°29'18.43"			0.30	0.60	0.60	Tanah			
		1° 5'33.15" 100°29'18.47"		0.90	0.70	0.70	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Saluran Sempit Saluran Dangkal		Saluran menjadi kecil karena semak Saluran dangkal karena sedimen		Pendangkalan sedimen Semak pohon rimbun Saluran melebar tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL


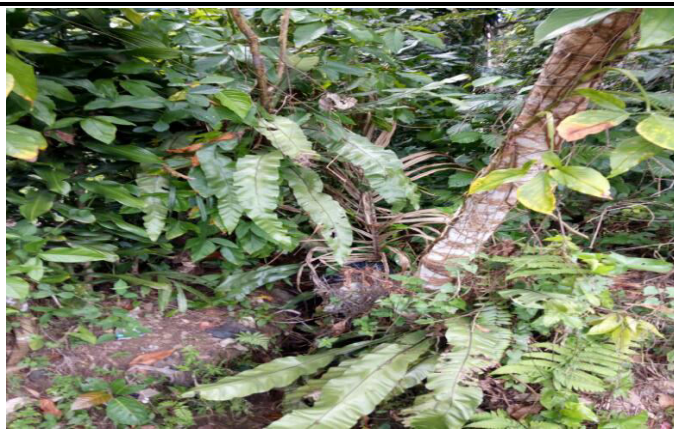


FOTO TENGAH



FOTO UJUNG

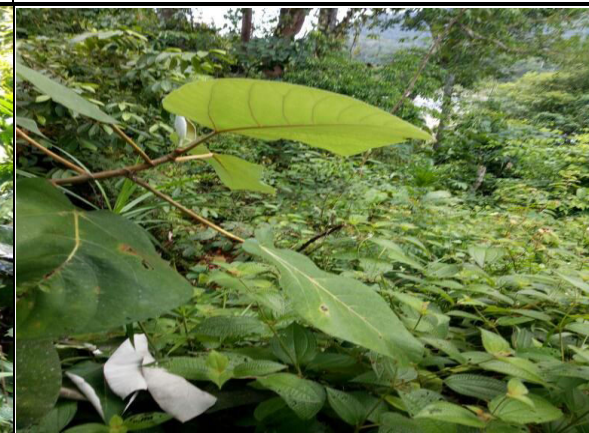

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 39								
NAMA NAGARI		: Kampung Baru Korong Nan IV								
NAMA KAMPUNG		: Kampung Baru (Desa Baru)								
NAMA DRAINASE		: Drainase Sungai Lundang								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1° 6'166"S 100°29'12.114"T			400.00	0.80	2.60	2.00	Tanah	Primer	Laut	sering terjadi runtutan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
	1° 6'5.718"S 100°29'10.824"T			1.50	3.00	2.50	Pas. Batu			
		1° 6'11.148"S 100°29'10.392T		1.00	4.00	3.00	Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Dimensi tidak beratur Pendangkalan akibat sidimentasi		Dimensi tidak beratur Pendangkalan akibat sidimentasi		Pendangkalan sedimentasi Saluran tertutup semak		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 40								
NAMA NAGARI		: Duku Utara								
NAMA KAMPUNG		: Kp.Dalam Ps Minggu								
NAMA DRAINASE		: Kampung Dalam								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1°12'16.13"S 100°30'16.97"T	1°12'29.09"S 100°30'12.82"T	1°12'33.26"S 100°30'18.41"T	816.00	1.00	1.20	0.80	Tanah	Primer	Sungai air Mati	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
				0.80	0.80	0.80	Tanah			
				3.00	6.00	5.00	Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pedangkalan Sedimentasi		Pedangkalan Sedimentasi		Pedangkalan Sedimentasi		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 41								
NAMA NAGARI		: Taratak Sungai Lundang								
NAMA KAMPUNG		: Taratak kapalo koto								
NAMA DRAINASE		: Kapalo Koto								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1° 4'0.35"S	100°30'36.85"T		55.00	0.40	0.70	0.50	Tanah	Primer	Sungai	Saluran Buang Drainase Kecil Curah hujan tinggi terjadi kenangan diperkampungan Masyarakat
	1° 3'59.78"S	100°30'36.60"T		0.60	0.90	0.70	Tanah			
		1° 3'58.79"S 100°30'36.18"T		0.50	0.70	0.50	Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Saluran tertutup semak dan pohon rumbia Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan Tidak ada tanggul		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL		FOTO TENGAH				FOTO UJUNG				
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO	: 42
NAMA NAGARI	: Taratak Sungai Lundang
NAMA KAMPUNG	: Taratak
NAMA DRAINASE	: Taratak

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Drainase			Sekunder / Primer
					Atas	Bawah				
1° 4'4.40"S 100°30'37.07"T			116.00	1.10	0.60	0.40	Tanah	Skunder	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung karena Drainase belum ada
	1° 4'5.03"S 100°30'36.13"T			1.20	0.60	0.40	Tanah			
		1° 4'6.55"S 100°30'34.07"T		0.40	0.70	0.40	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG



		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN							DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017	
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 43								
NAMA NAGARI		: Barung Barung Belantai Timur								
NAMA KAMPUNG		: Koto Panjang								
NAMA DRAINASE		: Koto Panjang								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1° 8'6.44"S 100°29'44.43"T			160.00	3.60	5.00	3.70	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 8'6.76"S 100°29'42.13"T			3.00	1.60	1.10	Tanah			
		1° 8'6.20"S 100°29'39.66"T		2.50	4.00	2.70	Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017			
DATA UMUM DRAINASE											
NO		: 44									
NAMA NAGARI		: Barung Barung Belantai Selatan									
NAMA KAMPUNG		: Koto Pulau									
NAMA DRAINASE		: Koto Pulau									
DATA TEKNIS DRAINASE											
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan		
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar						
					Atas					Bawah	
1°10'17.77"S 100°30'0.86"E			435.00	0.60	0.90	0.60	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase	
	1°10'24.15"S 100°30'5.01"E			0.50	0.70	0.70					Tanah
		1°10'28.29"S 100°30'6.61"E		1.20	3.20	1.50					Tanah
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN					
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG						
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali					
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG					
											

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN							DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017	
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 45								
NAMA NAGARI		: Barung Barung Belantai Selatan								
NAMA KAMPUNG		: Sei Cangkir								
NAMA DRAINASE		: Sei Cangkir								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1° 9'40.22"S 100°30'16.30"T			410.00	1.00	1.60	1.20	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 9'45.55"S 100°30'14.44"T			1.00	8.00	0.70	Tanah			
		1° 9'52.39"S 100°30'14.23"T		0.00	0.00	0.00	Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO	: 46
NAMA NAGARI	: Barung Barung Belantai Tengah
NAMA KAMPUNG	: Ranah Talawi
NAMA DRAINASE	: Ranah Talawi

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas	Bawah				
1° 8'51.50"S 100°29'44.06"T			950.00	1.50	4.00	2.50	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 8'51.51"S 100°29'44.06"T			2.50	4.00	2.20	Tanah			
		1° 9'18.58"S 100°29'55.19"T		0.70	1.00	0.60	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH

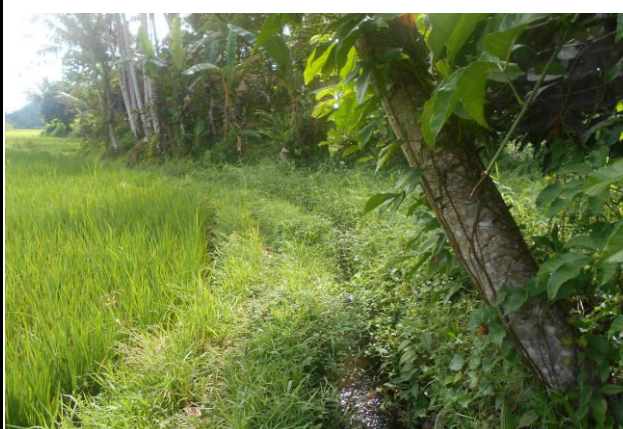


FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 47
NAMA NAGARI : Barung Barung Belantai Tengah
NAMA KAMPUNG : Sei Tanuk
NAMA DRAINASE : Sei Tanuk

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas		Bawah			
1° 8'51.50"S 100°29'44.06"T			332.00	1.50	4.00	2.50	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 8'51.51"S 100°29'44.06"T			2.50	4.00	2.20	Tanah			
		1° 9'18.58"S 100°29'55.19"T		0.70	1.00	0.60	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL	FOTO TENGAH	FOTO UJUNG

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 48								
NAMA NAGARI		: Siguntur								
NAMA KAMPUNG		: Koto								
NAMA DRAINASE		: Air Kaciak								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1° 7'54.89"S 100°29'23.18"T			943.00	2.00	5.00	3.50	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 4'46.75"S 100°26'43.77"T			1.20	3.50	2.70	Tanah			
		1° 4'42.78"S 100°26'52.18"T		2.00	5.00	3.00	Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL		FOTO TENGAH				FOTO UJUNG				
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO	: 49
NAMA NAGARI	: Siguntur Tua
NAMA KAMPUNG	: Siguntur Tuo
NAMA DRAINASE	: Air bancah

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1° 5'26.20"S 100°28'0.00"T			106.00	0.90	1.80	1.20	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 5'24.91"S 100°28'0.72"T			1.10	1.00	0.60	Tanah			
		1° 5'23.51"S 100°28'1.83"T		1.20	3.00	2.00	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO	: 50
NAMA NAGARI	: Siguntur
NAMA KAMPUNG	: Jirat
NAMA DRAINASE	: Air Sarik

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas	Bawah				
1° 4'32.55"S 100°26'51.41"T			195.00	1.30	1.50	1.80	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 4'35.43"S 100°26'50.77"T			1.60	3.50	1.20	Tanah			
		1° 4'36.78"S 100°26'49.57"T		1.40	3.20	2.20	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali


FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG

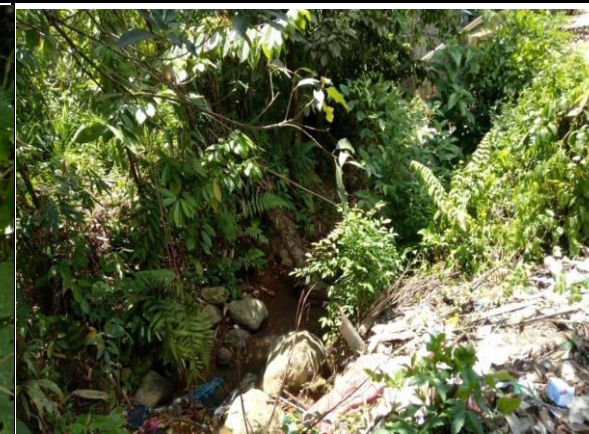

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN							DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017	
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 51								
NAMA NAGARI		: Siguntur Tua								
NAMA KAMPUNG		: Siguntur Tuo								
NAMA DRAINASE		: Kampung Tarandam								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1° 5'30.35"S 100°28'14.88"T			385.00	3.50	5.00	2.00	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 5'28.20"S 100°28'15.55"T			2.50	1.20	0.60	Tanah			
		1° 5'23.67"S 100°28'15.31"T		3.60	4.00	0.80	Pasangan Sebelah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 52
NAMA NAGARI : Siguntur Tua
NAMA KAMPUNG : Siguntur Tuo
NAMA DRAINASE : Lubuk Pimpiang

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas	Bawah				
1° 5'33.57"S 100°28'4.47"T			197.00	1.20	0.40	0.30	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 5'32.36"S 100°28'5.92"T			1.30	0.60	0.40	Tanah			
		1° 5'28.09"S 100°28'6.48"T		0.40	1.60	1.00	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG



		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN							DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017	
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 53								
NAMA NAGARI		: Duku Utara								
NAMA KAMPUNG		: Kampung Tanjung								
NAMA DRAINASE		: Kampung Tanjung								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
1°11'17.68"S 100°30'29.08"T			2.450.00	1.90	4.20	2.20	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1°11'37.09"S 100°30'28.97"T			0.60	1.40	1.10	Tanah			
		1°12'20.28"S 100°30'32.34"T		1.30	6.00	4.00	Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL		FOTO TENGAH				FOTO UJUNG				
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO	: 54
NAMA NAGARI	: Barung Barung Belantai
NAMA KAMPUNG	: Pasar
NAMA DRAINASE	: Air Landai

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah	Jenis
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Drainase	Sekunder / Primer	Buangan	Gangguan
					Atas	Bawah				
1° 7'54.91"S 100°29'23.25"E			320.00	1.10	3.00	1.30	Tanah	Primer	Sungai	Diwaktu Hujan Debit Air Tidak Tertampung Oleh saluran Drainase
	1° 7'54.29"S 100°29'29.95"E			0.90	1.50	0.80	Tanah			
		1° 7'55.165"S 100°29'33.33"E		1.30	2.40	1.80	Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi tertimbun oleh tanah Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL

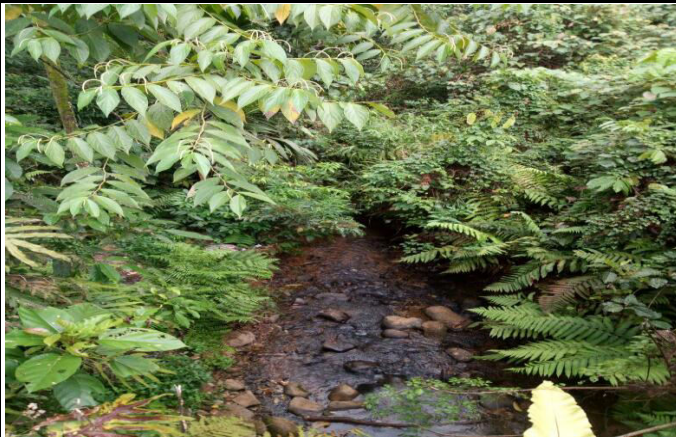


FOTO TENGAH



FOTO UJUNG



 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN								DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 1								
NAMA NAGARI		: KAPUH								
NAMA KAMPUNG		: APA JAYA								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE KAPUH								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 16'54.93259"	100° 29'18.40942"		1.214.00	0.80	2.60	2.00	Saluran Tanah Pasangan Batu Kali	Primer	Laut	Air tidak lancar dan sering terjadi banjir
	-1° 17'3.47554"	100° 29'9.411"		1.50	3.00	2.50				
		-1° 17' 19.55623"		100° 28' 59.45369"	1.00	4.00				
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Tertutup Semak Tidak Beraturan		Baik Saluran Drainase pasangan batu kali		Tertutup pohon nipah Dimensi saluran tidak beraturan Tanggul tidak beraturan		Normalisasi dan Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL		FOTO TENGAH		FOTO UJUNG						
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 2
NAMA NAGARI : KAPUH
NAMA KAMPUNG : KAMPUNG MELAYU
NAMA DRAINASE : DRAINASE LABUAH

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat				Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah	Jenis
Pangkal	Tengah	Ujung	Tinggi (M)		Lebar		Drainase	Sekunder / Primer	Buangan	Gangguan	
					Atas	Bawah					
-1° 16'38,49215" 100° 29'6,74038"			728.00	1.10	3.20	2.60	Saluran Tanah	Primer	Kesawah	Banjir	
	-1° 16'48,61618" 100° 28'57,6962"			0.90	3.40	2.80	Saluran Tanah				
		-1° 16'53,75453" 100° 28'54,23531"		0.60	0.80	0.50	Saluran Tanah				

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Tertutup lumpur Tidak ada tanggul Dimensi tidak beraturan		Tertutup lumpur Tidak ada tanggul Dimensi tidak beraturan		Saluran kecil Muara tidak ada		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 3
NAMA NAGARI : KAPUH
NAMA KAMPUNG : GURUN JAYA
NAMA DRAINASE : DRAINASE GURUN JAYA

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat				Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan
Pangkal	Tengah		Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Drainase	Sekunder / Primer		
						Atas	Bawah				
-1° 16'39.05141" 100° 29'2.09008"				1.591.00	0.70	3.50	3.00	Saluran Tanah	Skunder	Dainase Sabai Nan Aluih	Normalisasi
	-1° 16'19.32388 100°28'37.0983"				1.10	3.00	2.00	Saluran Tanah			
	-1° 16'6.18632" 100° 28'38.32417"				0.90	2.20	3.30	Saluran Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Saluran tertutup semak Saluran penuh sedimentasi		Saluran tertutup semak Saluran penuh sedimentasi		Saluran tertutup semak Saluran penuh sedimentasi		Normalisasi dan pasangan batu kali


FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG

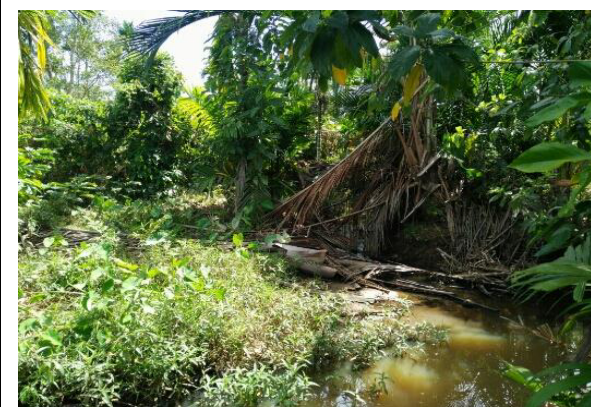



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 4
NAMA NAGARI : KAPUH UTARA
NAMA KAMPUNG : SUNGAI TALANG
NAMA DRAINASE : DRAINASE SUNGAI LANDAI

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat				Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah	Jenis
Pangkal	Tengah	UJUNG	Tinggi (M)		Lebar		Drainase	Sekunder / Primer	Buangan	Gangguan	
					Atas	Bawah					
-1° 16'8,80925" 100° 28' 50,34227"			995.00	1.40	4.00	2.00	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Banjir	
	-1° 16'6,18251" 100° 28' 38,27395"			1.50	4.50	2.50	Saluran Tanah				
		-1° 16' 8,67482" 100° 28' 22,8693"		0.80	3.00	2.00	Saluran Tanah				

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan sedimentasi Saluran tertutup semak		Pendangkalan sedimentasi Saluran tertutup semak		Pendangkalan sedimentasi Saluran tertutup semak		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 5
NAMA NAGARI : KAPUH UTARA
NAMA KAMPUNG : SUNGAI TALANG
NAMA DRAINASE : DRAINASE SUNGAI TALANG

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi Drainase	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar			Sekunder / Primer		
					Atas	Bawah				
-1° 15' 30,10892"	100° 28' 55,40005"		2.104.00	0.50	1.00	0.70	Saluran Tanah	Skunder	Drainase Air Landai	Air tidak lancar dan sering terjadi banjir
	-1° 15'50,76533"	100° 28'46,68722"		1.28	4.00	2.00	Saluran Tanah			
		-1° 16' 6,16595"		1.20	4.00	2.50	Saluran Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Saluran tertutup pohon rumbia		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Saluran tertutup pohon rumbia		Saluran tertutup		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH


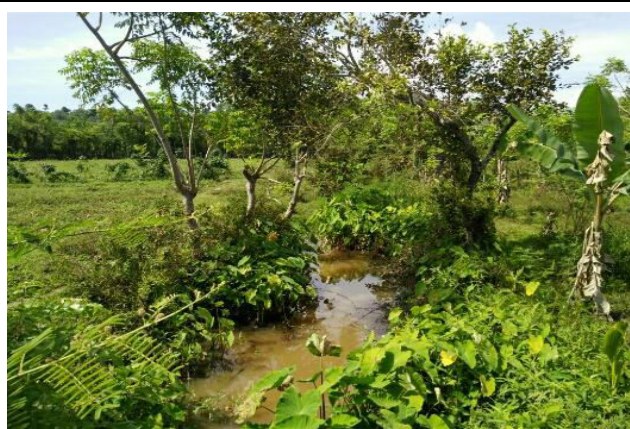


FOTO UJUNG



 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN								DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 6								
NAMA NAGARI		: KAPUH UTARA								
NAMA KAMPUNG		: SAWA LIEAK								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE UBO PACAH								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 15' 44,7453"	100° 28' 23,77952"		473.00	0.55	0.60	0.40	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Normalisasi Saluran
	-1° 15' 52,75703"	100° 28' 20,66099"		0.70	1.50	1.00	Saluran Tanah			
		-1° 15' 53,38091"		100° 28' 17,07337"	1.50	2.50	2.00			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Dimensi saluran kecil Tidak ada tanggul		Saluran Sempit Tertimbun Semak Dimensi tidak beraturan		Baik		Normalisasi dan Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

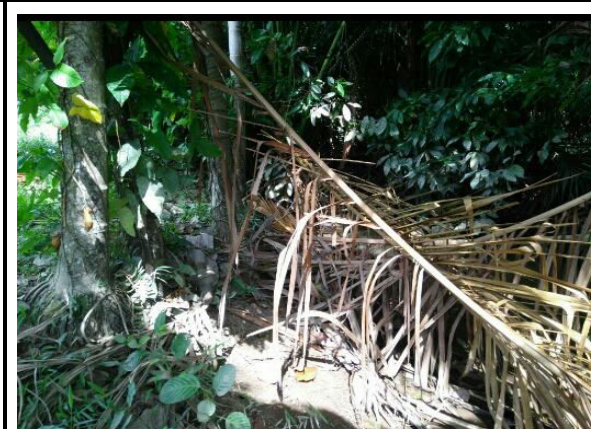

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 7
NAMA NAGARI : JINANG KAMPUNG PANSUR
NAMA KAMPUNG : JINANG
NAMA DRAINASE : DRAINASE MARANTIH

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas	Bawah				
-1° 15' 1,60441"	100° 28' 1,50798"		1.753.00	0.80	3.00	2.00	Saluran Tanah	Skunder	Drainase Koto	Banjir
	-1° 14' 51,76867"	100° 27' 30,14042"		1.40	6.00	4.00	Saluran Tanah			
		-1° 15' 7,92216"		100° 27' 13,40665"	1.30	6.00	4.00			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Tertutup Semak Saluran sudah dangkal		Tertutup semak Pendangkalan karena sedimen		Saluran Lancar Penyempitan nipah		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 8
NAMA NAGARI : JINANG KAMPUNG PANSUR
NAMA KAMPUNG : JINANG
NAMA DRAINASE : DRAINASE JINANG KOTO

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah	Jenis
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Drainase	Sekunder / Primer	Buangan	Gangguan
					Atas	Bawah				
-1° 14' 57.822"	100° 28' 3.80665"		670.00	0.00	0.00	0.00	Saluran Tanah	Skunder	Dainase Paraku Koto	Sering Banjir
	-1° 15' 11.74039	100° 28' 8.37689"		0.90	1.50	1.30	Pasangan Batu			
		-1° 15' 15.55178"		0.90	2.10	1.40	Saluran Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Tidak ada saluran		Bangunan yang dibuat dangkal		Pendangkalan sedimen Penyempitan disamping rumah penduduk ± 40 m		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 9
NAMA NAGARI : JINANG KAMPUNG PANSUR
NAMA KAMPUNG : JINANG
NAMA DRAINASE : DRAINASE KOTO

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi	Fugsi	Daerah	Jenis	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar		Drainase	Sekunder / Primer	Buangan	Gangguan
					Atas	Bawah				
-1° 15' 11,03555"	100° 27' 58,7218"		5.076.00	1.30	6.00	2.00	Saluran Tanah	Primer	Tambang Laut	Banjir
	-1° 15' 9,95605"	100° 27' 15,64686"		1.20	10.00	2.50	Saluran Tanah			
		-1° 15' 43,03631"		2.00	20.00	15.00	Saluran Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Tertutup sedimen tipis ± 0,40 Saluran tertutup semak		Lancar		Tidak ada tanggul Dimensi tidak beraturan Muara Lancar		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL

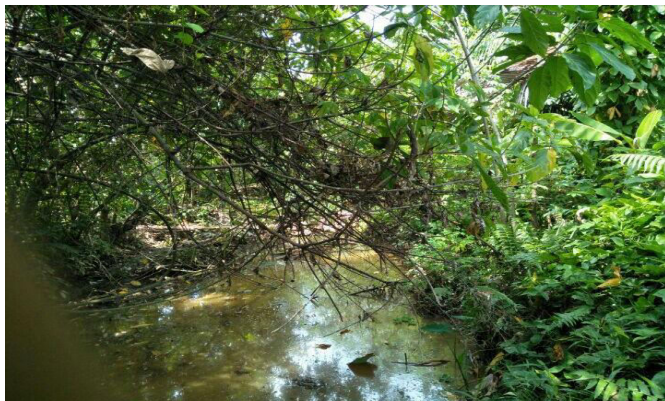


FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 10
NAMA NAGARI : JINANG KAMPUNG PANSUR
NAMA KAMPUNG : JINANG
NAMA DRAINASE : DRAINASE PARAKU KOTO

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi Drainase	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar			Sekunder / Primer		
					Atas	Bawah				
-1° 15' 11.33644"	100° 27' 59.80604"		670.00	1.20	4.00	3.00	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Air tidak lancar dan sering terjadi banjir
	-1° 15' 13.68216"	100° 28' 5.7423"		1.00	1.80	1.50	Saluran Tanah			
		-1° 15' 20.084"		100° 28' 14.40926"	1.00	6.00	4.00			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Tertimbun Semak Pendangkalan saluran akibat sedimentasi		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi		Saluran tertutup pohon rumbia Dimensi saluran tidak beraturan Pendangkalan saluran akibat sedimentasi		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL

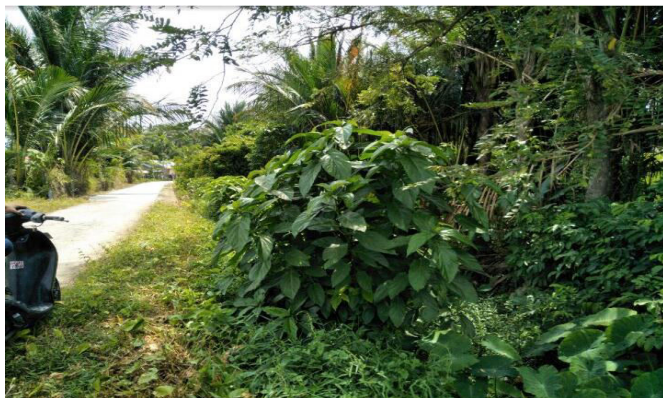


FOTO TENGAH

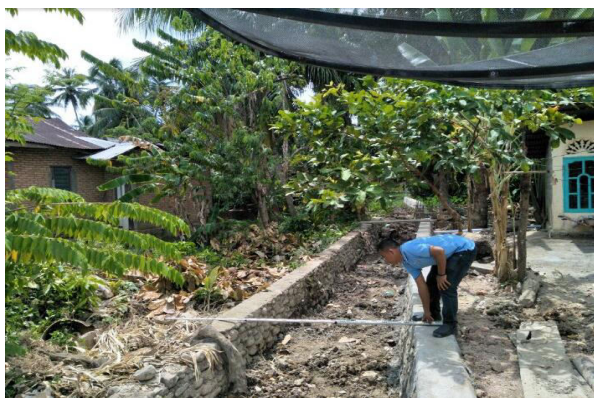


FOTO UJUNG



 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN								DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 11								
NAMA NAGARI		: PULAU KARAM								
NAMA KAMPUNG		: KARANG TANGAH								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE KALUMPANG								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 15' 34,83742"	100° 27' 31,97182"		1.482.00	0.50	0.80	1.40	Saluran Tanah Pasangan Batu Kali	Primer	Batang Tarusan	Normalisasi
	-1° 15' 41,75186"	100° 27' 36,07168"		0.90	1.40	1.20				
		-1° 16' 8,07344		100° 27' 59,8451"	1.10	8.00				
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Saluran tertutup Semak Saluran tertimbun sedimen		Pasangan Rusak Lantai tidak ada		Tertutup pohon nipah Dimensi saluran tidak beraturan Tanggul tidak ada		Normalisasi dan Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL		FOTO TENGAH		FOTO UJUNG						
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 12
NAMA NAGARI : SETARA NANGGALO
NAMA KAMPUNG : TELUK RAYA
NAMA DRAINASE : DRAINASE TELUK RAYA

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah	Jenis
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Drainase	Sekunder / Primer	Buangan	Gangguan
					Atas	Bawah				
-1° 14' 42,12103"	100° 27' 57,57228"		1.926.00	1.20	3.50	2.50	Saluran Tanah	Primer	Drainase Air Sei Tawar	Banjir
	-1° 14' 31,07936"	100° 27' 31,75427"		0.70	5.00	4.00	Saluran Tanah			
		-1° 14' 24,07855"		100° 27' 22,44722"	1.30	6.00	4.00			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan Sedimentasi Tidak ada tanggul sebelah kanan		Pendangkalan Sedimentasi Gorong-gorong jalan lantai tinggi $\pm$ 0,70 m Tidak ada tanggul sebelah kanan		Baik		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 13
NAMA NAGARI : SETARA NANGGALO
NAMA KAMPUNG : SUBARANG SAWAH
NAMA DRAINASE : DRAINASE SD. 1

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat				Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah	Jenis
Pangkal	Tengah		Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Drainase	Sekunder / Primer	Buangan	Gangguan
						Atas	Bawah				
-1° 14'19.9212"	100° 27' 39.85423"			438.00	0.87	2.00	1.60	Saluran Tanah	Skunder	Drainase Teluk Raya & Drainase BW	Normalisasi
	-1° 14' 26.21864 100°27' 33.50358"				0.80	4.50	2.80	Saluran Tanah			
			-1° 14' 30.68383" 100° 27'30.81308"			0.80	1.20	0.80			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Saluran tertutup semak Saluran penuh sedimentasi		Saluran tertutup semak Saluran penuh sedimentasi		Saluran sempit Saluran penuh sedimentasi		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 14
NAMA NAGARI : SETARA NANGGALO
NAMA KAMPUNG : SUBARANG SAWAH
NAMA DRAINASE : DRAINASE SD. 2

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat				Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan
Pangkal	Tengah	UJUNG	Tinggi (M)		Lebar						
					Atas	Bawah					
-1° 14'19.9212" 100° 27' 39.85423"			157.00	0.07	2.00	1.60	Pasangan Batu	Skunder	Drainase BW	Banjir	
	-1° 14' 17.23589" 100° 27' 42.44519"			0.50	3.20	2.80	Saluran Tanah				
		-1° 14' 16.40688" 100° 27'43.20014"		0.70	3.50	3.00	Saluran Tanah				

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan sedimentasi Saluran tertutup semak		Pendangkalan sedimentasi Saluran tertutup semak		Pendangkalan sedimentasi Saluran tertutup semak		Normalisasi dan pasangan batu kali


FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG

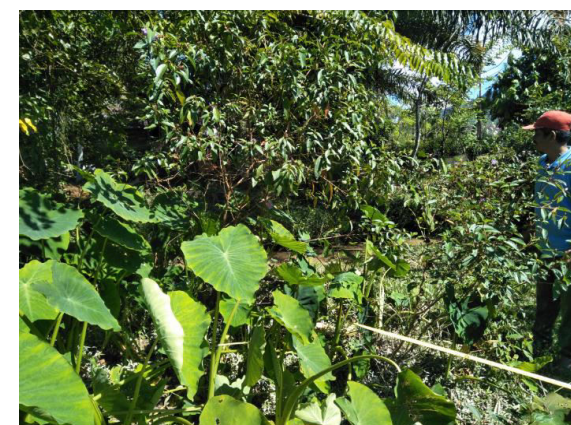



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 15
NAMA NAGARI : SETARA NANGGALO
NAMA KAMPUNG : SUBARANG SAWAH
NAMA DRAINASE : DRAINASE BW

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi Drainase	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar			Sekunder / Primer		
					Atas	Bawah				
-1° 14' 18.42821"	100° 27' 54.07211"		1.085.00	0.50	3.20	2.00	Saluran Tanah	Primer	Drainase Air Sei Tawar	Air tidak lancar dan sering terjadi banjir
	-1° 14' 16.35083"	100° 27' 42.988"		0.60	3.50	2.50	Saluran Tanah			
		-1° 14' 12.36142"		100° 27' 24.74906"	1.30	5.50	5.00			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Dimensi tidak beraturan Saluran tertutup semak		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG



 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN								DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 16								
NAMA NAGARI		: SETARA NANGGALO								
NAMA KAMPUNG		: SUBARANG SAWAH								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE SIMPANG TUGU								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 13' 44,26226"	100° 28' 5,49685"		1.220.00	0.80	4.10	3.00	Saluran Tanah	Skunder	Drainase BW	Air tidak lancar
		-1° 14' 15,81637"		100° 27' 43,90844"	1.40	2.10	1.50			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan akibat sedimentasi Penyempitan akibat semak Saluran tertutup Semak				Pendangkalan akibat sedimentasi Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 17
NAMA NAGARI : SETARA NANGGALO
NAMA KAMPUNG : SEI TAWAR
NAMA DRAINASE : DRAINASE ANAK AIR BATU LICIN

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah	Jenis
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Drainase	Sekunder / Primer	Buangan	Gangguan
					Atas	Bawah				
-1° 12' 58,30222"	100° 27' 24,02352"		630.00	1.50	5.50	4.70	Saluran Tanah	Primer	Drainase Sei Tawar	Banjir
	-1° 12' 59,49137"	100° 27' 36,31928"		2.50	3.60	2.20	Saluran Tanah			
		-1° 12' 59,33099"		100° 27' 43,18366"	3.00	3.30	1.50			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Saluran tertutup Semak Pendangkalan karena sedimen		Penyempitan karena sedimen Penyempitan karena Pohon kayu		Penyempitan akibat longsor tanggul Penyempitan akibat puing-puing jembatan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL

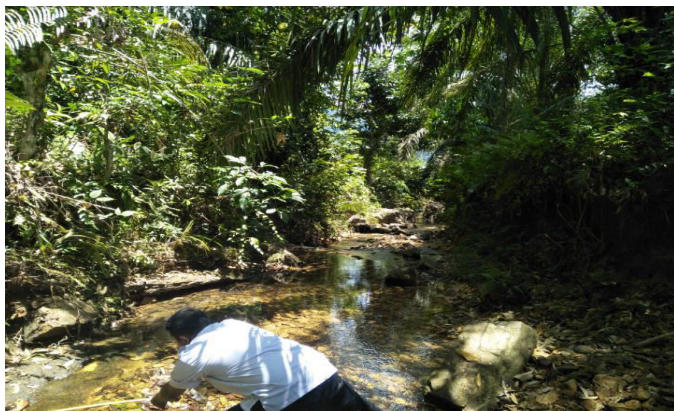


FOTO TENGAH

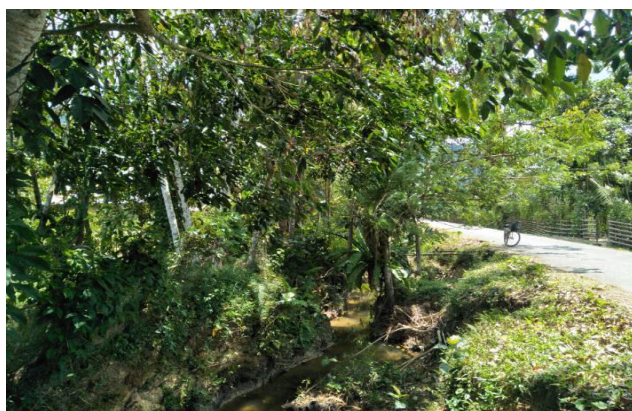


FOTO UJUNG





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 18
NAMA NAGARI : SETARA NANGGALO
NAMA KAMPUNG : SEI. TAWAR
NAMA DRAINASE : DRAINASE MASJID

DATA TEKNIS DRAINASE


Koordinat				Panjang (M)	Dimensi			Konstruksi	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan
Pangkal	Tengah		Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Drainase	Sekunder / Primer		
						Atas	Bawah				
-1° 12' 59.23894"	100° 27' 54.95706"			365.00	1.20	1.50	0.80	Saluran Tanah	Skunder	Dainase Sei Tawar	Air Tidak Lancar
	-1° 12' 59.20931 100°27' 49.01504"				1.00	1.70	1.10	Saluran Tanah			
	-1° 12' 59.39212" 100° 27' 43.3269"				2.00	2.00	1.20	Saluran Tanah			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Penyempitan akibat sedimentasi		Penyempitan akibat semak		Penyempitan akibat tanggul longsor Penyempitan akibat semak		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL

FOTO TENGAH

FOTO UJUNG

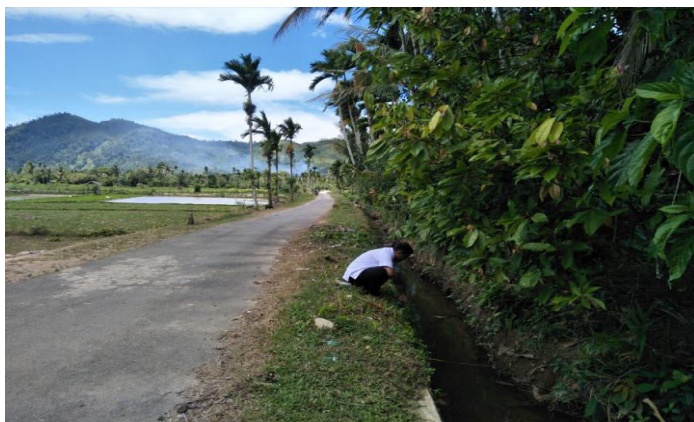

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 23								
NAMA NAGARI		: BATU HAMPA								
NAMA KAMPUNG		: BATU PATAH								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE BANDA GADANG								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 13' 35,46322"	100° 28' 32,68567"		3.634.00	0.70	2.50	2.00	Saluran Tanah	Sekunder	Drainase Banda Gadang	Banjir
	-1° 14' 4,26782"	100° 28' 48,15768"		0.90	4.50	2.00	Saluran Tanah			
	-1° 15' 0,74074"	100° 28' 28,39706"		1.00	1.00	8.50	Saluran Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Saluran Sempit dan Dangkal akibat sedimen dan semak		Saluran Sempit dan Dangkal akibat sedimen dan semak		Saluran tertutup semak Dimensi saluran tidak beraturan		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL		FOTO TENGAH				FOTO UJUNG				
										



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 22
NAMA NAGARI : BATU HAMPA
NAMA KAMPUNG : BATU PATAH
NAMA DRAINASE : DRAINASE BATU HAMPA

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Sekunder / Primer			
					Atas					Bawah
-1° 13' 26,48561" 100° 28'36,61093"			2.642.00	0.60	1.30	1.00	Saluran Tanah Primer	Batang Tarusan	Banjir	
	-1° 14' 6,43639" 100° 29' 6,86548"			0.90	2.50	1.00				
		-1° 14'28,25545" 100° 29' 8,02198"		1.00	6.20	5.40				

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Saluran Sempit Saluran Dangkal		Saluran menjadi kecil karena semak Saluran dangkal karena sedimen		Pendangkalan sedimen Semak pohon rimbun Saluran melebar tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH





DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 21
NAMA NAGARI : BATU HAMPA
NAMA KAMPUNG : BATU HAMPA KP. PARAK BT. PATAH
NAMA DRAINASE : DRAINASE SW. LAWE

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar		Sekunder / Primer		
					Atas	Bawah			
-1° 13'12.39434" 100° 28' 47.79145"			3.049.00	0.80	1.20	1.00	Skunder	Dainase Batu Hampa	Banjir
	-1° 13' 54,25262 100°29' 28,478"			0.80	2.80	2.00			
		-1° 14' 21,80666" 100° 29' 10,29149"		1.20	2.50	2.00			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan Sedimentasi		Dimensi tidak beratur Pendangkalan akibat sidimentasi		Air lancar Dimensi normal		Normalisasi dan pasangan batu kali


FOTO PANGKAL



FOTO TENGAH



FOTO UJUNG

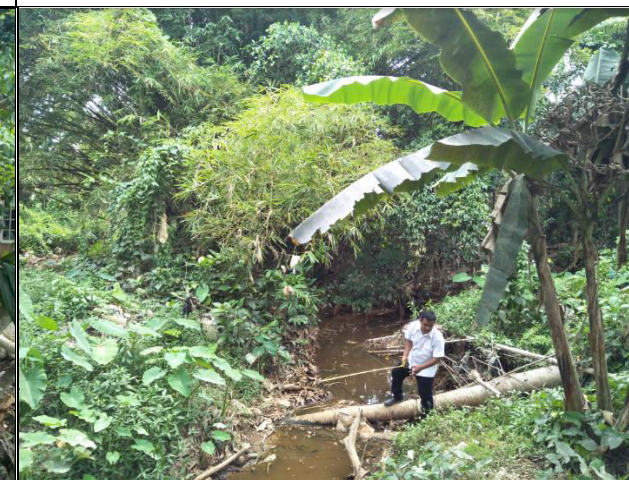



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 20
NAMA NAGARI : NANGGALO
NAMA KAMPUNG : NANGGALO LUA
NAMA DRAINASE : DRAINASE SAMPING KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN

DATA TEKNIS DRAINASE


Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas	Bawah				
-1° 14' 38,7389" 100° 28' 39,4689"				0.50	0.90	0.70	Pasangan Batu	Primer	Batang Tarusan	Banjir
	-1° 14' 43,98356" 100° 28'40,06582"		282.00	0.80	1.00	0.80	Pasangan Batu			
		-1° 14'46,29073" 100° 28'40,36368"		0.80	1.10	0.80	Pasangan Batu			

PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pedangkalan Sedimentasi		Pedangkalan Sedimentasi		Pedangkalan Sedimentasi		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL

FOTO TENGAH

FOTO UJUNG

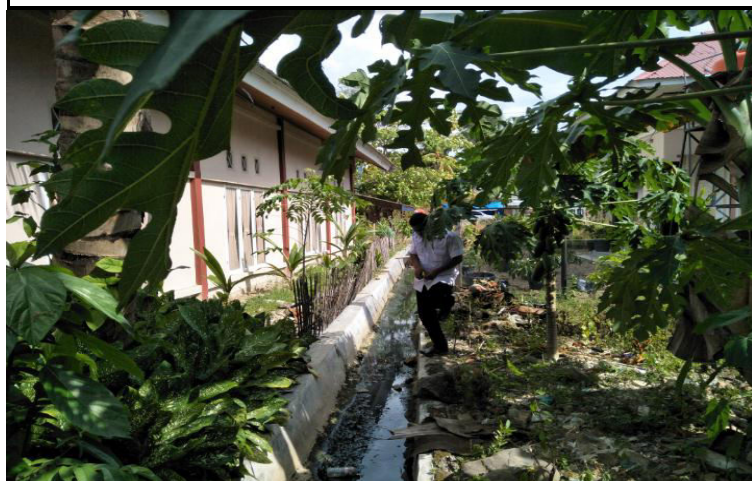



DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DATA BASE DRAINASE
KEC. KOTO XI TARUSAN
TAHUN 2017

DATA UMUM DRAINASE

NO : 19
NAMA NAGARI : NANGGALO
NAMA KAMPUNG : KP. TANJUNG
NAMA DRAINASE : DRAINASE KP. TANJUNG

DATA TEKNIS DRAINASE

Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					Sekunder / Primer
					Atas		Bawah			
-1° 14'49,68154" 100° 28'16,47595"			681.00	0.40	4.00	3.30	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Air tidak lancar dan sering terjadi banjir
	-1° 14'57,65939" 100° 28'14,71782"			0.80	4.00	2.00	Saluran Tanah			
		-1° 15' 7,37388" 100° 28'21,24811"		1.60	5.00	4.30	Saluran Tanah			


PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	
Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Saluran tertutup semak dan pohon rumbia Dimensi tidak beraturan		Pendangkalan saluran akibat sedimentasi Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan Tidak ada tanggul		Saluran tertutup semak Dimensi tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali

FOTO PANGKAL

FOTO TENGAH

FOTO UJUNG



		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 31								
NAMA NAGARI		: DUKU								
NAMA KAMPUNG		: CUMATEH								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE SURAU MUNGGU								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 13' 35,47963"	100° 29' 42,55984"		184,00	0.80	1.40	0.70	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	sering terjadi runtuh tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
		-1° 13' 38,44463"		100° 29' 47,05105"	1.00	2.00	1.30			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Sal. Tertutup semak				Air Lancar						
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 30								
NAMA NAGARI		: DUKU								
NAMA KAMPUNG		: CUMATEH								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE SIMAUNG								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 12' 48,68611"	100° 29' 4,22833"		2.157.00	1.10	4.60	2.30	Saluran Tanah	Primer	BT. Tarusan	sering terjadi runtuh tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
	-1° 13' 19,39904"	100° 29' 28,56811"		2.60	6.80	4.70	Saluran Tanah			
		-1° 13' 32,88392"		100° 29' 49,76275"	4.80	11.20	4.50			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan Sedimentasi		Dimensi tidak beratur Pendangkalan akibat sidimentasi		Air lancar Dimensi normal						
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 29								
NAMA NAGARI		: DUKU								
NAMA KAMPUNG		: KOTO LUAR								
NAMA DRAINASE		: PADANG JAMBU								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 13' 10.80404"	100° 29' 50,55112"		639,00	3.00	3.00	1.00	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Banjir
	-1° 13' 20.18201"	100° 29' 51,23152"		3.40	7.60	2.20	Saluran Tanah			
		-1° 13' 28,54661"		100° 29' 58,66415"	3.40	6.20	2.00			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Sal. Tertutup semak Kiri kanan saluran tanggulnya runtuh		Dimensi tidak beraturl Kiri kanan tanggul ditumbuhi tanaman masyarakat		Air Lancar		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017			
	DATA UMUM DRAINASE									
NO		: 28								
NAMA NAGARI		: DUKU								
NAMA KAMPUNG		: KOTO LUAR								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE DURIAN GELANGGANG								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 13' 15,68057"	100° 29' 59,45759"		508,00	0.40	0.60	0.30	Saluran Tanah	Skunder	Drainase Bancah	sering terjadi runtutan tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
	-1° 13' 22,00238"	100° 30' 2,209"		0.90	2.80	1.20	Saluran Tanah			
		-1° 13' 29,19756"		100° 30' 4,99525"	3.60	8.50	2.20			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Penyempitan dan pendangkalan		Pendangkalan sedimentasi sampah masyarakat		Sal. Tertutup pohon bambu Dimensi saluran tidak beraturan		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 27								
NAMA NAGARI		: DUKU								
NAMA KAMPUNG		: BETENG								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE BANCAH								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 13' 0,90869"	100° 30' 5,61492"		1.363.00	0.40	0.85	0.50	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Banjir
	-1° 13' 7,25131"	100° 30' 12,56915"		0.45	0.87	0.50	Saluran Tanah			
		-1° 13' 32,43472"		100° 30' 4,03535"	1.20	3.10	1.20			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Pendangkalan dan penyempitan		Pendangkalan dan penyempitan		Pendangkalan dan penyempitan Dimensi saluran tidak beraturan		Normalisasi dan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017			
	DATA UMUM DRAINASE									
NO		: 26								
NAMA NAGARI		: DUKU								
NAMA KAMPUNG		: KP. TANGAH								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE AIA KACIAK								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 12'29,13138" 100° 29' 46,08175"			1.378.00	1.40	3.00	1.50	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	sering terjadi runtuh tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
	-1° 12' 35,3654" 100° 30' 2,48602"			1.60	9.50	3.60	Saluran Tanah			
		-1° 12'32,40576" 100° 30'19,70557"		2.50	8.70	4.20	Saluran Tanah			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Sal. Terhalang Tumpukan Tanah Sal. Tertutup semak		Air Lancar Banyak Penumpukan Semak		Sal. Terhalang Pohon Bambu Air Lancar		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 25								
NAMA NAGARI		: SETARA NANGGALO								
NAMA KAMPUNG		: SEI TAWAR								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE PELITA JAYA								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 13' 34,68338"	100° 27' 36,95227"		1.321.00	1.00	3.00	1.80	Saluran Tanah	Primer	Air Sei. Tawar	sering terjadi runtuh tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
	-1° 13' 50,4957"	100° 27' 41,90692"		1.00	3.00	2.00	Saluran Tanah			
		-1° 14' 15,73966"		100° 27' 43,36456"	2.20	5.00	1.00			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
		Pendangkalan Karna Sedimen Penyempitan Karena Semak		Penyempitan Karna Longsor Tanggul Penyempitan Karna Semak		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 24								
NAMA NAGARI		: SETARA NANGGALO								
NAMA KAMPUNG		: SEI. TAWAR								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE SEI. TAWAR I (BATU MARIAN)								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 13' 9,50866"	100° 27' 34,27211"		783,00	0.40	1.00	0.60	Saluran Tanah	Primer	Laut	sering terjadi runtuhnya tebing saluran, sehingga dimensi dan arah aliran tidak beraturan
	-1° 13' 16,48132"	100° 27' 33,65759"		1.70	3.00	2.00	Saluran Tanah			
		-1° 13' 34,361"		100° 27' 36,71132"	2.50	5.00	1.50			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Tidak ada saluran		Penyempitan karena sedimentasi penyempitan karena semak		Penyempitan karena longsor tanggul saluran Penyempitan karena semak		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 32								
NAMA NAGARI		: MANDEH								
NAMA KAMPUNG		: KP. BARU								
NAMA DRAINASE		: KP. BARU								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 11' 34,9201"	100° 25' 54,92561"		187.00	-	-	-	Saluran Tanah	Primer	Batang Mandeh	Terjadinya genangan air pasang
	-1° 11' 38,04889"	100° 25' 56,6629"		-	-	-	Saluran Tanah			
		-1° 11' 40,15777"		100° 25' 57,63616"	-	-	-			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Terjadi genangan pada pemukiman masyarakat Saluran tidak ada		Terjadi genangan pada pemukiman masyarakat Saluran tidak ada		Terjadi genangan pada pemukiman masyarakat Saluran tidak ada		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL		FOTO TENGAH				FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 33								
NAMA NAGARI		: MANDEH								
NAMA KAMPUNG		: KP. BARU								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE SUALANG								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 11' 26,26267"	100° 26' 0,7035"		981.00	1.40	4.00	5.00	Saluran Tanah	Primer	Laut	Terjadinya genangan air pasang
	-1° 11' 30,88169"	100° 25' 54,86185"		1.50	7.00	6.00	Saluran Tanah			
		-1° 11' 31,69144"		100° 25' 45,45721"	1.80	8.00	6.00			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Saluran tidak ada tanggul		Saluran tidak ada tanggul		Terjadi genangan pasang air laut		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
Dimensi saluran tidak beraturan		Dimensi saluran tidak beraturan		Dimensi saluran tidak beraturan						
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 34								
NAMA NAGARI		: SUNGAI NYALO								
NAMA KAMPUNG		: MUDIAK AIA								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE MUDIA AIA								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	Ujung		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 10' 41,70702"	100° 24' 21,57466"		240,00	1.80	1.20	0.80	Saluran Tanah	Primer	BT. Tarusan	Terjadinya genangan air pasang
	-1° 10' 44,75316"	100° 24' 23,40464"		1.40	7.00	5.00	Saluran Tanah			
		-1° 10' 48,5153"		100° 24' 22,66092"	1.80	12.00	10.00			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Saluran tertutup semak		Saluran tertutup semak		Saluran tertutup semak bakau		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
Dimensi saluran tidak beraturan		Dimensi saluran tidak beraturan		Dimensi saluran tidak beraturan						
Pendangkalan akibat sedimentasi		Pendangkalan akibat sedimentasi								
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 35								
NAMA NAGARI		: SUNGAI NYALO								
NAMA KAMPUNG		: SUNGAI NYALO								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE SUNGAI NYALO I								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 10' 41,31325"	100° 24' 16,11749"		212.00	0.80	2.50	1.50	Saluran Tanah	Primer	Batang Tarusan	Terjadinya genangan air pasang
	-1° 10' 45,95783"	100° 24' 17,97552"		1.00	9.50	9.00	Saluran Tanah			
		-1° 10' 47,11303"		100° 24' 18,06574"	0.40	12.00	10.00			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Sal. Tertutup semak Kiri kanan saluran tanggulnya runtuh		Dimensi tidak beraturl Kiri kanan tanggul ditumbuhi tanaman masyarakat		Air Lancar		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										

		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN						DATA BASE DRAINASE KEC. KOTO XI TARUSAN TAHUN 2017		
DATA UMUM DRAINASE										
NO		: 36								
NAMA NAGARI		: SUNGAI NYALO								
NAMA KAMPUNG		: SUNGAI NYALO								
NAMA DRAINASE		: DRAINASE SUNGAI NYALO II								
DATA TEKNIS DRAINASE										
Koordinat			Panjang (M)	Dimensi		Konstruksi Drainase	Fugsi Sekunder / Primer	Daerah Buangan	Jenis Gangguan	
Pangkal	Tengah	UJUNG		Tinggi (M)	Lebar					
					Atas					Bawah
-1° 10' 41,27894"	100° 24' 12,48797"		206.00	1.30	3.00	1.50	Saluran Tanah	Primer	Batang Sungai Nyalo	Terjadinya genangan air pasang
	-1° 10' 44,19379"	100° 24' 11,65187"		0.60	0.50	0.30	Saluran Tanah			
		-1° 10' 46,61357"		100° 24' 12,70991"	1.30	3.50	2.00			
PANGKAL		TENGAH		UJUNG		PENANGANAN				
KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG	KONDISI	PENAMPANG					
Penyempitan dan pendangkalan		Pendangkalan sedimentasi sampah masyarakat		Sal. Tertutup pohon bambu Dimensi saluran tidak beraturan		Harus diberi pengamanan Tanggul saluran dengan pasangan batu kali				
FOTO PANGKAL			FOTO TENGAH			FOTO UJUNG				
										